

Tilstandsrapport

 Aksjeleilighet (i blokk)

 Sandakerveien 67 C, 0477 OSLO

 OSLO kommune

gnr. 224, bnr. 349

Aksjenummer 031

Sum areal alle bygg: BRA: 44 m² BRA-i: 38 m²



Befaringsdato: 14.09.2026

Rapportdato: 18.09.2026

Oppdragsnr.: 22706-1135

Referansenummer: WH4524

Foretak: TILSTAND AS



TILSTAND AS
TILSTANDSRAPPORT VED BOLIGSALG

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Tilstand AS

Tilstand AS ble etablert i 2025 som en videreføring av Takstmann Ole Storvand ENK, startet i 2020. Foretaket bygger på kompetanse fra tømrerfaget med mesterbrev og takseringsutdanning. Det legges vekt på kvalitet i alle ledd, uavhengighet og god yrkesetikk.

I Tilstand AS holder vi oss løpende oppdatert gjennom årlige kurs og fagseminarer. Slik sørger vi for å levere rapporter basert på faglig forankrede vurderinger og bransjestandard.

Tilstandsrapportene utarbeides etter Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og NS 3600. Rapportene skal gi en nøktern og forståelig beskrivelse av boligens tilstand på befaringstidspunktet. Vårt mål er å levere grundige rapporter med tydelig og lettlest informasjon.

Vi jobber aktivt med å formidle resultatet av observasjoner og undersøkelser på en forbrukervennlig måte. Skulle det likevel være forhold i rapporten som fremstår som uklare, er leseren velkommen til å ta kontakt.

Vi bistår gjerne med forklaring og veiledning.



Rapportansvarlig

Ole Storvand
Uavhengig Takstingeniør
post@tilstanden.no
921 65 120

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (<https://iverdi.no/>).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Leiligheten ligger i bydel Sagene i Oslo kommune.
Leiligheten er tilknyttet "AS Sandakerveien 67".
Aksjelaget har felleseiet tomt på 4 203,3 m2.

Boligbygg fra 1938 over 5 etasjer samt loft og kjeller.
Bygningen har støpt gulv av betong.
Grunnmur og bærende konstruksjoner av mur.
Etasjeskillere av betong.
Yttervegger forblendet med mur og pussede flater.
Yttertak av trekonstruksjoner med valmtaksform.

Leiligheten ligger i byggets 1. etasje. Adkomst via felles trappegang med callinganlegg. Leiligheten består av entré, bad, alkove og stue med åpen kjøkkenløsning.

Vinduer og ytterdører:
Malte trevinduer med 3-lags isolerglass fra ukjent årstall.
Entrédør fra Swedoor med brannklasse B30.

Bad:
Bad med opplegg for vaskemaskin. Alderen på badet er ikke kjent. Badet ble oppgradert i 2024 med nye varmekabler, nye gulvfliser, ny innredning og ny dusj.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra 2014 med slette fronter, benkeplate av laminat, oppvaskkum av stål og integrerte hvitevarer.

Oppvarming:
Leiligheten er oppvarmet med varmekabler i gulv på bad samt vannbåren varme til radiator.

Tekniske installasjoner:
Vannledninger av typen forkrommede rør og kobber.
Stoppekran på kjøkkenet.
Leiligheten har synlige avløpsrør av plast.
Stakeluke lokalisert i fellesarealer i kjelleren.

Ventilasjon:
Tilluft via klaffventiler i yttervegg. Avtrekk fra bad og alkove.
Ventilator med kullfilter på kjøkkenet.

Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer og strømmåler i gangen utenfor leiligheten.

Boder:
Leiligheten disponerer en bod på loftet og en bod i kjelleren.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)


Aksjeleilighet (i blokk)

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Det er etablert alkove (åpen løsning uten dør) i stuen.
Tidligere var det en vegg som skilte kjøkkenet fra stuen.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader

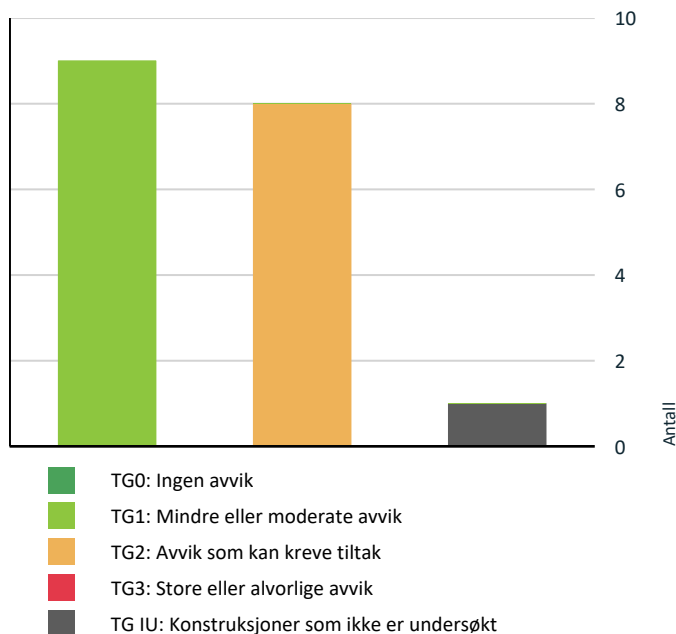

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.



Våtrom > Leilighet > Bad > Sanitærutstyr og innredning

[Gå til side](#)



Kjøkken > Leilighet > Kjøkken > Kjøkkeninnredning

[Gå til side](#)



Kjøkken > Leilighet > Kjøkken > Avtrekk

[Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet



Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. [Gå til side](#)



Det mangler samsvarserklæring for hele anlegget.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Aksjeleilighet (i blokk)

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT



Våtrom > Leilighet > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom

[Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Utvendig > Vinduer

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Innvendige vannledninger

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Vannbåren varme (radiator)

[Gå til side](#)



Våtrom > Leilighet > Bad > Dokumentasjon for våtrom

[Gå til side](#)



Våtrom > Leilighet > Bad > Vanntett sjikt, membran og sluk

[Gå til side](#)

Tilstandsrapport

AKSJELEILIGHET (I BLOKK)

Byggeår

1938

Anvendelse

Boligformål

Kommentar

Jf. Eiendomsverdi

UTVENDIG

TG 2 Vinduer

Beskrivelse

Vinduer med trekarm og 3-lags isolerglass. Vinduene er montert noe inntrukket i fasaden.
Ukjent alder (ingen synlig datostempling).

Vurdering av avvik:

- Det er ikke synlig stempling av årstall på vinduene, så eksakt alder er ikke kjent. Dokumentasjon foreligger ikke.
Basert på type karm og glass vurderes vinduene å være over 30 år.
Iht. bransjestandard har isolerglass en usikker fremtidig funksjon etter 35 år.

Konsekvens/tiltak


- Vindusglassene har oppnådd en alder hvor forventet levetid i stor grad er oppbrukt.
Aldersrelatert slitasje kan føre til redusert isolasjonsevne, kulderas og økt risiko for kondens.
Det bør planlegges for vedlikehold eller tiltak i nær fremtid.



TG 1 Ytterdør

Beskrivelse

Entrédør fra Swedoor med slett dørblad, kikkehull, sikkerhetslås, brannklasse B30 og lydklasse 35db.
Ukjent alder (ingen synlig datostempling).
Det ble kun registrert enkelte kosmetiske avvik på karm og dørblad.
Forholdet tilskrives normal slitasje gitt alder og materialtype.

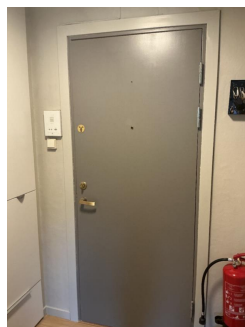

Tilstandsrapport


INNENDIG

! TG 1 Overflater - gulv

Beskrivelse

Gulvflater belagt med 1-stavs parkett.

Kun stedvise bruksmerker som mindre riper, små hakk/merker ble registrert.

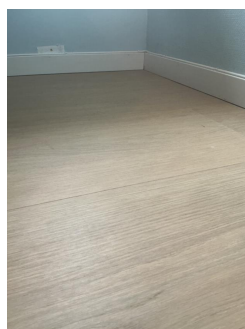

! TG 1 Overflater - vegger og himlinger

Beskrivelse

Vegger av malt strietapet.

Himlinger av malt slett flate/malt betong.

Synlig bjelke i himlingen i entré.



Radon

Beskrivelse

Leiligheten ligger i et bygg oppført på 1930-tallet.

Krav om radonsperre ved oppføring av nybygg kom først i 2010 (TEK10).

Bygget er dermed oppført uten.

Iht. aktsomhetskartet fra NGU ligger bygningen i et område markert med "Usikker" aktsomhetsgrad.

Bes merke at kartet ikke kan benyttes til å forutsi radon-konsentrasjonen i enkeltbygninger.

Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling.

Det er ikke utført radonmåling i selgers eiertid.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Uavklarte radonforhold kan innebære risiko for helseskadelig eksponering over tid.
Radon er en kjent helserisiko, og forhøyede nivåer kan ha betydning for inneklima og beboernes helse.

Det anbefales derfor å gjennomføre radonmåling.

Nærmere kontroll eller tiltak må påregnes dersom forhøyde verdier påvises.

! TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Innvendig dør med trekarm og profilert dørblad.

Kosmetisk tilstand og funksjon er OK.

Tilstandsrapport

VÅTROM

LEILIGHET > BAD

Generell

Beskrivelse

Baderom med opplegg for vaskemaskin.
Alder på badet (underliggende membran/tettesjikt) er ikke kjent.
I 2024 ble det lagt nye varmekabler og nye fliser på gulvet.
Det ble samtidig montert ny servantinredning og ny dusj.

LEILIGHET > BAD

TG 2 Dokumentasjon for våtrom

Beskrivelse

Ved tilstandsvurdering ser vi etter dokumentasjon som f. eks ferdigattest sjekklister, bilder, beskrivelse av oppbygging av våtrommet o.l.

Vurdering av avvik:

- Det foreligger ikke dokumentert utførelse av vanntett sjikt.

Konsekvens/tiltak

- Uten dokumentasjon må vurderingen basere seg på antatt alder og synlige/tilgjengelige bygningsdeler på befaringstidspunktet.

LEILIGHET > BAD

TG 1 Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

Flislagte vegger og malt slett flate i himling.
Det ble kun registrert mindre avvik, slik som hull etter tidligere innfestninger.
Hullene var fuget igjen og det var ingen synlig oppsprekking e.l.



LEILIGHET > BAD

TG 1 Overflater gulv

Beskrivelse

Flislagt gulv med elektriske varmekabler fra 2024. Det ble målt fall mot sluk på badegulvet:

Forskjellen mellom overkant gulvflis ved døren til overkant slukrist ble målt til ca. 24 mm. Avstanden ble målt til ca. 1,10 meter.
Lokalfall i dusjsonen ble målt til ca. 20 mm i en avstand på ca. 85 centimeter fra sluket.

Dette er vurdert som tilfredstillende med tanke på avrenning/fall mot sluk.

Tilstandsrapport

LEILIGHET > BAD

TG 2 Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse

Ukjent vanntett sjikt i gulv og vegger.
Sluk av plast i dusjsonen.

Vurdering av avvik:


- Det var ikke mulig å fastslå membrantype(r) under befarings da tettesjiktet ligger bak flislagte overflater.
Det var ikke synlige komponenter i sluket (f. eks under klemring), oppkant ved dørterskel eller rundt gjennomføringer.

Konsekvens/tiltak

- Ingenting varer evig – heller ikke vanntett sjikt/membran på et bad.
Alderen på dette badet er ikke kjent, men det fremstår som eldre (20 år pluss).
Med alderen øker risikoen for avvik som følge av naturlig aldring av materialene i kombinasjon med bruksbelastning.

Iht. bransjestandard regnes den fremtidige funksjonen som usikker når tettesjiktet har nådd en viss alder.
For eksempel gjelder dette banemembran under påstøp i gulv etter 30 år og smøremembran på vegg etter 22 år.

Selv om det ikke ble registrert avvik som indikerer behov for strakstiltak, må det basert på alderen planlegges for vedlikehold eller tiltak i nær fremtid.

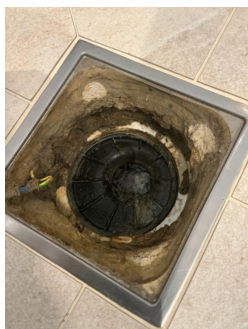

LEILIGHET > BAD

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Vegghengt servantinnredning med slette skuffefronter. Heldekkende servant med 1-greps armatur. Speilskap med belysning over innredningen.
Dusjhjørne avgrenset av innfellbare glassdører. Dusjarmatur tilkoblet hånddusj og regndusj.
Vegghengt toalett tilkoblet innebygget systernekkasse.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget systerne.

Konsekvens/tiltak

- Dersom lekkasjer ikke synliggjøres som forutsatt, kan lekkasjevann bli stående skjult og føre til oppfukning og skade på omsluttende konstruksjoner.
Forholdet kan undersøkes nærmere av fagkyndig ved demontering og inspeksjon bak trykkplate.



Tilstandsrapport

LEILIGHET > BAD

! TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Tilluft via spalte under dørbladet. Avtrekk via ventil i himlingen over dusjen.

Ifølge tidligere salgsoppgave ble ventilasjonsanlegget oppgradert i 2020 til mekanisk avtrekksanlegg (i regi av aksjelaget).

Årstall: 2020

Kilde: Tidligere salgsoppgaver



LEILIGHET > BAD

! TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Hensikten med kontroll i tilliggende konstruksjon er å undersøke om våtrommet har en fuktskade.

Kontrollen skal tas i et område der det erfaringsmessig forekommer skader.

Bransjestandarden anbefaler at kontrollen utføres i veggen bak dusjarmatur.

I dette tilfellet lot ikke undersøkelsen seg gjennomføre, fordi det er en sjakt/kasse i veggen direkte bak dusjarmaturet.

Øvrige deler av dusjonen samt vegg bak servantinnredning ligger vendt ut mot naboelighet og fellesarealer.

Tilstanden inne i tilliggende konstruksjon er derfor ikke kjent. Det kan finnes skjulte avvik (f. eks fukt og skader) som ikke er oppdaget.

Det ble isteden utført et enklere overflatesøk med egnet fuktmåleverktøy (Protimeter MMS 3). Det ble ikke registrert tydelige avvik.



Tilstandsrapport

KJØKKEN

LEILIGHET > KJØKKEN

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse

Åpen kjøkkenløsning mot stuen.

Innredningen har slette fronter og benkeplate av laminat. Oppvaskum av stål med 1-greps armatur.

Stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kjøleskap med frysedel.

Automatisk lekkasjvarsler/detektor ved siden av kjøleskap.

Årstall: 2014

Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert komfyrvakt på kjøkkenet.

Konsekvens/tiltak

- Krav/anbefaling om komfyrvakt kom i 2010.
Det anbefales å få komfyrvakt for økt sikkerhet ved bruk.



LEILIGHET > KJØKKEN

Avtrekk

Beskrivelse

Vegghengt avtrekksventilator med kullfilter.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke forsert/mechanisk avtrekksløsning fra kokesonen.

Konsekvens/tiltak

- Et kullfilter kan fjerne matos (fett) og lukt, men ikke fuktigheten. Vanndampen sirkuleres tilbake i rommet.
Dette kan føre til tidvis økt fuktbelastning/høyere luftfuktighet inne i leiligheten.

Det bør undersøkes om det er mulig å få etablert mekanisk/forsert avtrekk fra kokesonen.



Tilstandsrapport

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Innvendige vannledninger

Beskrivelse

Synlige vannledninger av forkrommede rør på badet og kobber på kjøkkenet.
Stoppekraner i benkeskap på kjøkken (under oppvaskkum).

Vurdering av avvik:

- Kobberledninger kan ha lang levetid under rette driftsforhold.
Eksakt alder er ikke kjent i dette tilfellet.
Iht. bransjestandard har kobberrør en usikker fremtidig funksjon fra 33 år.

Konsekvens/tiltak

- Type materiale på vannledningene og aldersforringelse tilsier at det kan bli nødvendig med tiltak i nær fremtid.



TG 1 Innvendige avløpsrør

Beskrivelse

Synlige avløpsrør av plast på bad og kjøkken.
Ingen åpenbare avvik ble registrert ved tapping av armaturer.

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Leiligheten har klaffventiler i yttervegg (ved stue/kjøkken).
Avtrekk fra bad og alkove.
Ventilator med kullfilter på kjøkken.

Løsningen er vurdert som normal gitt alderen på bygget.
Det ble ikke påvist store avvik eller mangelfull ventilasjon i rom i forhold til forventet behov/bruksbelastning.

TG 2 Vannbåren varme (radiator)

Beskrivelse

Leiligheten er tilknyttet felles varmtvann og har vannbåren varme til radiator i stuen.

Vurdering av avvik:

- Anlegget har nådd en alder som medfører usikker fremtidig funksjon.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å planlegge for kontroll, oppgradering eller utskifting av anlegget for å sikre videre driftssikkerhet.

Tilstandsrapport

⚠ Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse


Sikringsskap med automatsikringer og strømmåler er plassert i trappegang utenfor leiligheten.

Vurdering av avvik:

- Det mangler samsvarserklæring for hele anlegget.

Konsekvens/tiltak

- Manglende dokumentasjon innebærer en risiko for at det kan være utført arbeid av ufaglærte. El-tilsyn/kontroll anbefales.

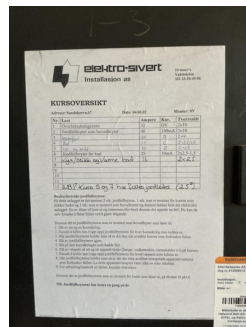

⚠ Branntekniske forhold

Beskrivelse

Entrédøren har B30-klassifisering. Det er røykvarsler i stue/kjøkken, samt på alkoven. 6 kg pulverapparat fra 2021 og ett brannteppe.



Tilstandsrapport

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggt teknisk forskrift på befaringsstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.



Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det mangler samsvarserklæring for hele anlegget.

Konsekvens/tiltak

- Uavklarte radonforhold kan innebære risiko for helseskadelig eksponering over tid.
Radon er en kjent helserisiko, og forhøyede nivåer kan ha betydning for inneklima og beboernes helse.

Det anbefales derfor å gjennomføre radonmåling.

Nærmere kontroll eller tiltak må påregnes dersom forhøyde verdier påvises.

- Manglende dokumentasjon innebærer en risiko for at det kan være utført arbeid av ufaglærte. El-tilsyn/kontroll anbefales.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

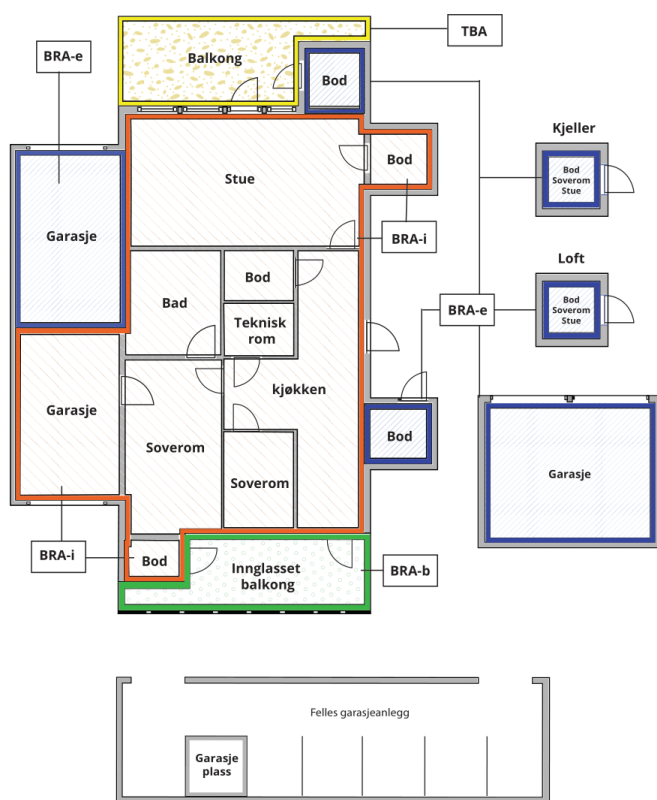

Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA) Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Aksjeleilighet (i blokk)

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
Loft		2		2		3	5
Leilighet	38			38			38
Kjeller		4		4			4
SUM	38	6				3	47
SUM BRA	44						

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Loft		Bod	
Leilighet	Entré, bad, alkove, stue, kjøkken		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Leiligheten disponerer en bod på loftet. Loftsboden har et gulvareal (GUA) på 5 m².
På grunn av skråtak/lav himlingshøyde (ALH) er kun 2 m² måleverdig som bruksareal (BRA-e).

Leiligheten disponerer også en bod i kjelleren. Kjellerboden ble målt til 4 m² (BRA-e).
Kjellerboden har en takhøyde på ca. 2,37 meter. Døren er merket med "Oppg C - H0102, Leil 031".

Takhøyder ble på tilfeldige plasser i rommene målt til:

Entré: 2,36-2,64 meter
Bad: 2,31 meter
Alkove: 2,65 meter
Stue/kjøkken: 2,64 meter

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: Det er etablert alkove (åpen løsning uten dør) i stuen.
Tidligere var det en vegg som skilte kjøkkenet fra stuen.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Se til informasjon i selgers egenerklæringsskjema.

Åpenbare ulovligheter

Er det avdekket at boligen har åpenbare ulovligheter?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar: Ingen åpenbare ulovligheter ble avdekket under befaring, men det er knyttet usikkerhet til om endringen på planløsning (fjerning av vegg) i stuen er å anse som et søknadspliktig tiltak/endring på bærende konstruksjon. Endringen er ikke utført i nåværende eiers botid, og det var ingen åpenbare tegn til at løsningen ikke fungerer (kraftige nedbøyninger, tegn til setninger som sprekker/riss i vegger o.l.). Det er ikke fremlagt dokumentasjon eller eventuelt ferdigattest fra utførende. Videre undersøkelser anbefales.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
14.9.2026	Ole Storvand	Takstingeniør
	Jonas Kristiansen	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	224	349		0	4203.3 m ²	Kartverket	Eiet

Adresse

Sandakerveien 67 C

Hjemmelshaver

Oslo Kommune, As Sandakerveien 67

Aksjeobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
H0102/AS Sandakerveien 67	819781672	H0102	Obos Eiendomsforvaltning AS	Hedda Tørnes

Innskudd, pålydende mm

Aksjenummer

031

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger i bydel Sagene i Oslo kommune. Delbydel Torshov.

Adkomstvei

Adkomst til eiendommen via offentlig vei. Adkomst til leiligheten via felles trappegang.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Henviser til salgsprospekt for informasjon vedrørende reguleringsplan for området/eiendommen.

Om tomten

AS Sandakerveien 67 har felleseiet tomt på 4 203,3 m² (jf. Kartverket).

Tinglyste/andre forhold

Tinglyste forhold er ikke gjennomgått.

Kilder og vedlegg

Dokumenter					
Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	31.08.2026	Skjematur fra Gjensidige	Gjennomgått	6	Nei
Ekspedisjons-Dokument	12.12.1939	Våningshus	Gjennomgått	1	Nei
Plantegning (original)	01.02.1938	Etasjeplan	Gjennomgått	1	Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	18.09.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Forutsetninger

Struktur og referansenivå

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). For valg av tilstandsgrad blir NS3600:2025 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

Forskriften fastsetter minimumsinholdet i rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og rammene for hvordan undersøkelsene skal utføres. Formålet er å gi en bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker. Rapporten er ikke utarbeidet for andre formål eller for bruk av andre tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Rapporten bygger på opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen. Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt, mangelfulle eller uriktige, kan dette påvirke rapportens innhold uten at det er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er derfor både bygningsdeler i boligen, byggverk på eiendommen og andre forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke juridiske vurderinger, spørsmål om boligen er lovlig oppført, lovlig innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

Utgangspunktet for undersøkelse - referansenivå

Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppført eller, dersom det foreligger, da byggesøknad ble godkjent. Enkelte forhold vurderes likevel opp mot krav som gjelder på befaringstidspunktet, og dette kan være forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rømningsvei.

Undersøkelsesnivå og befaring

Rapporten er basert på visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersøkelsen omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner åpnes ikke opp, og det utføres ikke målinger utover det som følger av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak konstruksjonen åpnes ikke for kontroll. Funksjonsprøving inngår normalt ikke i undersøkelsen, med mindre dette følger av forskriftens krav. Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, møblert, låst, snødekket eller på annen måte utilgjengelige, blir ikke undersøkt.

Undersøkelser utføres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og praktisk mulig å komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig å inspisere, normalt fra loft, bakke eller stige. Det foretas ikke fullstendig undersøkelse eller målinger, men undersøkelser basert på stikkprøver av de bygningsdeler som undersøkes. Slike kontroller er begrensede og innebærer ikke at tilsvarende forhold er undersøkt overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra og/eller nærmere vurderinger fra spesialister/kvalifiserte fagpersoner eller offentlige myndigheter om bygningsdeler og andre forhold, også der forholdet er omtalt i rapporten. Dette faller utenfor tilstandsrapportens rammer/Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og oppdragsgiver/kjøper/andre med interesse av eiendommen må innhente dette.

Tilstandsgrader er forklart under *Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten* lenger foran i rapporten. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten selv vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Oppgitte utbedringskostnader er sjablongmessige anslag, basert på registrerte avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslagene er gitt på generelt grunnlag og bygger på erfaringstall i intervaller. Kostnadsanslagene kan ikke forveksles med konkrete vurderinger eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Det kan forekomme kostnader knyttet til avvik, feil eller utbedringer som ikke er avdekket i rapporten. Utbedringskostnader vil også kunne variere ut fra personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenester.

Tilleggsundersøkelser

Tilstandsanalysen omfatter de undersøkelsene som følger av minimumskravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Dersom det er utført undersøkelser utover dette, vil det fremgå av rapporten.

Areal

Areal måles etter reglene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og de retningslinjer som gjelder for bolig i bransjestandarden *NS 3940 Areal og volumberegninger av bygg*. Oppgitt areal gjelder på tidspunktet for oppmålingen, og avrundes til hele kvadratmeter.

Arealmålingen er en måleteknisk registrering av areal som oppfyller kravene til måleverdighet, og er ikke en vurdering av om arealet er lovlig oppført, lovlig innredet eller godkjent til den aktuelle bruken. Et areal kan derfor være måleverdig og tatt med i rapporten, selv om det mangler nødvendig offentlig godkjenning, ikke oppfyller krav til lovlig bruk eller rommet ikke oppfyller tekniske regler (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift). Arealet må ha gangbart gulv, og både minst 0,6 meter bredde og fri høyde på minst 1,9 meter, for å være måleverdig.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

Dersom rom utenfor boenheten er tatt med i arealberegningen som eksternt bruksareal, bygger dette på tilgjengelige opplysninger ved befaringen, med mindre annet er særskilt dokumentert. Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at bransjestandarden NS 3940 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder bransjestandardens definisjon *“Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.”*