Tilstandsrapport

Aksjeleilighet (i blokk)

Brettevilles gate 13, 0481 OSLO

OSLO kommune

gnr. 224, bnr. 68

Aksjenummer 41-50 (237)

Sum areal alle bygg: BRA: 43 m² BRA-i: 40 m²



Befaringsdato: 01.09.2026 **Rapportdato:** 10.09.2026 **Oppdragsnr.:** 22706-1123 **Referansenummer:** GN7610

Foretak: TILSTAND AS

TILSTAND AS
TILSTANDSRAPPORT VED BOLIGSALG

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Tilstand AS

Tilstand AS ble etablert i 2025 som en videreføring av Takstmann Ole Storvand ENK, startet i 2020.
Foretaket bygger på kompetanse fra tømrerfaget med mesterbrev og takseringsutdanning.
Det legges vekt på kvalitet i alle ledd, uavhengighet og god yrkesetikk.

I Tilstand AS holder vi oss løpende oppdatert gjennom årlige kurs og fagseminarer.
Slik sørger vi for å levere rapporter basert på faglig forankrede vurderinger og bransjestandard.

Tilstandsrapportene utarbeides etter Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og NS 3600.
Rapportene skal gi en nøktern og forståelig beskrivelse av boligens tilstand på befaringstidspunktet.
Vårt mål er å levere grundige rapporter med tydelig og lettlest informasjon.

Vi jobber aktivt med å formidle resultatet av observasjoner og undersøkelser på en forbrukervennlig måte.
Skulle det likevel være forhold i rapporten som fremstår som uklare, er leseren velkommen til å ta kontakt.

Vi bistår gjerne med forklaring og veiledning.



Rapportansvarlig

Ole Storvand
Uavhengig Takstingeniør
post@tilstanden.no
921 65 120

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Leiligheten ligger i bydel Sagene i Oslo kommune.
Leiligheten er tilknyttet Folkvang Boligselskap AS.
Aksjelaget har felles tomteareal på 6 583 m².

Boligbygg fra 1933 over 5 etasjer og kjeller.
Bygningen har støpt gulv av betong.
Grunnmur og bærende konstruksjoner av mur.
Etasjeskillere av betong.
Yttervegger forblendet med tegl og pussede flater.
Tilnærmet flatt yttertak tekket med membran/papp.

Leiligheten ligger i byggets 3. etasje (H0302).
Adkomst via felles trappegang med callinganlegg.
Leiligheten består av entré, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Vinduer og ytterdører:
Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2017.
Entrédør fra Swedoor med sikkerhetslås og brannklasse B30.

Bad:
Baderom med dusj, servant og gulvstående toalett.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter, benkeplate av treverk, oppvaskkum av stål og lekkasjevarsler.

Oppvarming:
Leiligheten er oppvarmet med varmekabler i gulv på bad, samt radiator på bad, soverom og i stuen.

Tekniske installasjoner:
Leiligheten er tilknyttet felles varmtvann.
Vannledninger av typen kobber.
Stoppekran/stengeventiler på vannledninger inne i leiligheten. Hovedstoppekraner i fellesarealer i kjeller.
Leiligheten har synlige avløpsrør av plast.
Opplegg for vaskemaskin i skyvedørsgarderoben i entré.

Ventilasjon:
Leiligheten har naturlig ventilasjon. Tilluft via ventiler i vinduskarmer samt i yttervegg på soverommet.
Avtrekksventil i vegg på badet samt i stue/kjøkken.

Elektrisk anlegg:
Leiligheten har skjult og åpent elektrisk anlegg.
Sikringsskap med automatsikringer i entré.

Bod og parkering:
Leiligheten disponerer en bod på 3 m2 i kjelleren.
Gateparkering i området.

Arealer

Gå til side

Forutsetninger og vedlegg

Gå til side

Lovlighet

Gå til side


Aksjeleilighet (i blokk)

- Det foreligger ikke tegninger

Byggetegninger var ikke fremlagt på befaringstidspunktet. Se derfor til salgsoppgaven for informasjon vedrørende lovlighet.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader

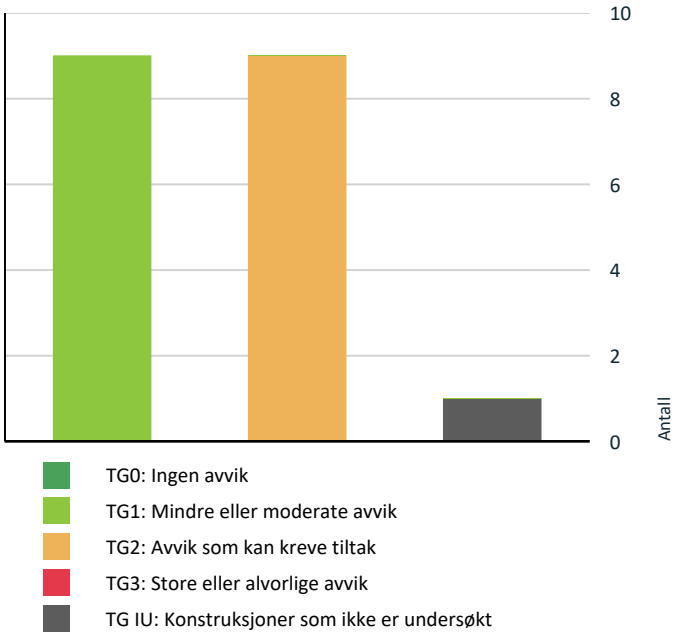

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Aksjeleilighet (i blokk)

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Leilighet > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Overflater - gulv	Gå til side
Innvendig > Overflater - vegger og himlinger	Gå til side
Tekniske installasjoner > Innvendige vannledninger	Gå til side
Våtrom > Leilighet > Bad > Dokumentasjon for våtrom	Gå til side
Våtrom > Leilighet > Bad > Overflater, vegger og himling	Gå til side
Våtrom > Leilighet > Bad > Overflater gulv	Gå til side
Våtrom > Leilighet > Bad > Vanntett sjikt, membran og sluk	Gå til side
Våtrom > Leilighet > Bad > Ventilasjon	Gå til side
Kjøkken > Leilighet > Kjøkken > Avtrekk	Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for alle arbeider utført etter 1999 på det elektriske anlegget.	Gå til side

Tilstandsrapport

AKSJELEILIGHET (I BLOKK)

Byggeår
1933

Anvendelse
Boligformål


Kommentar
Jf. Eiendomsverdi

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

Beskrivelse

Vinduer med karmer av treverk og 2-lags isolerglass. Vinduene er noe inntrukket i fasaden. Sålbenkbeslag av lakkert stål.
Vinduene er fra 2017 og satt inn i regi av aksjelaget.

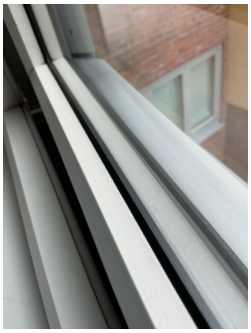





TG 1 Ytterdør

Beskrivelse

Entrédør fra Swedoor med trekarm, profilert dørblad, sikkerhetslås, brannklasse B30 og lydklasse 35db.
Det ble kun registrert enkelte bruksmerker (mindre hakk/riper) i karm og dørblad. Funksjon er OK.

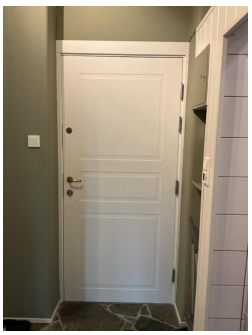


Tilstandsrapport

INNVENDIG

TG 2 Overflater - gulv

Beskrivelse


Deler av gulvflaten i entré er belagt med flis (skifersten eller lignende).
Øvrige gulvflater er belagt med 3-stavs parkett.

Vurdering av avvik:

- Parkettgulvet bærer stedvis preg av slitasje med enkelte hakk/merker og riper, spesielt i entré.

Konsekvens/tiltak

- Lokal overflatebehandling kan vurderes. Er det ønskelig med et mer helhetlig uttrykk må utskiftning vurderes.

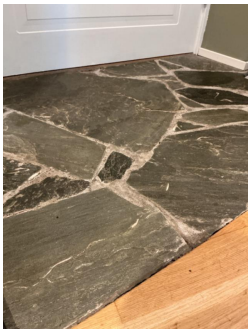



TG 2 Overflater - vegger og himlinger

Beskrivelse


Vegger av malt strietapet, malt panel og malte slette flater.
Glassbyggerstein i vegg over døren mot soverommet.
Himling av malte slette flater.


Vurdering av avvik:

- Det er registrert stedvis slitasje i himlingen (krakelering/riss i pusslag) på soverommet.
  Avviket er lokalisert i området over plassbygget garderobeskap.

Konsekvens/tiltak

- Årsaken er ikke kjent, men kan være aldersrelatert. Tiltak må vurderes etter behov.

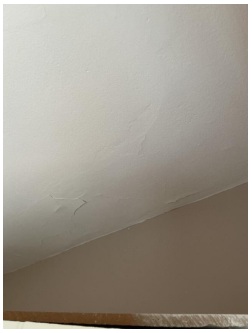

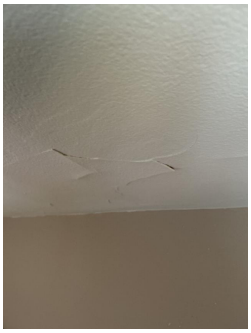

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Skyvedør med profilert dørblad mellom entré og bad.
Innvendig dør med trekarm, anslagsterskel og profilert dørblad mot soverom.

Tilstandsrapport

VÅTROM

LEILIGHET > BAD

Generell

Beskrivelse

Baderom med tettesjikt/membran fra ukjent årstall.

Badet ble oppgradert i 2016 (informasjon sitert fra selgers egenerklæringsskjema):
"Tidligere eier har ved egeninnsats flislagt to vegger, lagt flis på flis på gulv, utvidet utgang bad for etablering av skyvedør (u/membran i utvidelse), samt etablert dusjvegg og nytt vannrør til wc".

Det ble byttet dusjarmatur i 2019, samt servant og armatur i 2020 (ifølge Finn-annonse fra forrige omsetning).
Termostat for varmekabel ble byttet i 2021.

LEILIGHET > BAD

TG 2 Dokumentasjon for våtrom

Beskrivelse

Ved tilstandsvurdering ser vi etter detaljdokumentasjon som sjekklister, bilder, beskrivelse av oppbygging av våtrommet o.l.

Vurdering av avvik:
• Det foreligger ikke dokumentert utførelse av vanntett sjikt eller beskrivelser av våtrommets oppbygging.

Konsekvens/tiltak
• Uten produktliste, bilder og samsvarserklæringer må vurderingen av badet baseres utelukkende på hva som er synlig på befaringstidspunktet.

LEILIGHET > BAD

TG 2 Overflater, vegger og himling

Beskrivelse


Fliser på vegg opp til ca. 2,10 meters høyde.
Øvre del av veggene består av malt panel, også inne i dusjsonen.

Himling av malt betong.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist krakelering/riss i overflaten på veggflisene inne i dusjsonen.
Det er også registrert hull etter tidligere innfestninger.

Konsekvens/tiltak
• Riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
Hull etter tidligere innfestninger innebærer en risiko for at bakenforliggende tettesjikt er punktert/skadet.
Bruker må følge med på fugemassen i hullene etter sprekkdannelse o.l.. Fugene bør jevnlig skiftes ut.



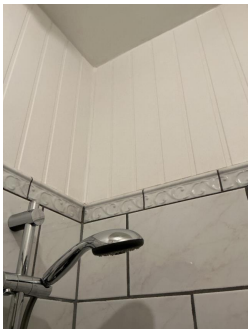

Tilstandsrapport

LEILIGHET > BAD

TG 2 Overflater gulv

Beskrivelse

Flislagt gulv med elektriske varmekabler. Det ble målt fall mot sluk:

Forskjellen mellom gulvflis ved døren til slukrist ble målt til ca. 50 mm. Avstanden ble målt til ca. 0,70 meter.
Dette er vurdert som tilfredstillende med tanke på bortledning av vann/fall mot sluket.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Konsekvens/tiltak

- Bomlyd kan komme av flere årsaker. Årsaken er ikke kjent i dette tilfellet. Forholdet bør derfor holdes under oppsikt.





LEILIGHET > BAD

TG 2 Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse


Det er ikke kjent hva slags type tettesjikt badet har.
Tettesjiktet ligger skjult i konstruksjonen og er ikke synlig.
Sluk av plast.


Vurdering av avvik:

- Det er sannsynligvis ikke godkjent membran/tettesjikt i hele våtsonen (malt panel fra ca. 2,10 meters høyde).
  Fuktømfintlige materialer som panel er vurdert som uegnet i områder som kan utsettes for vannsprut.
  Gjennomføringer i tettesjiktet (vannledninger i vegg) inne i dusjen fremstår som usikker med tanke på tetthet og utførelse.
  Slukkoppen/rist lot seg ikke ta ut under befaring. Plasseringen er også forskjøvet mot støp og fliser.
  Sluket er av den grunn ufullstendig undersøkt.

Konsekvens/tiltak

- Som en helhetsvurdering må bruker være særdeles oppmerksom på usikkerhet knyttet til gjenværende levetid og konsekvens av avvik.
  Vurderingen tas med tanke manglende dokumentasjon og oppbygging med registrerte avvik.
  Tilstanden fremstår som i grenseland mot en tilstandsgrad 3 (TG 3), men det er ikke registrert åpenbare behov for strakstiltak.
  Det bør likevel planlegges for tiltak i nær fremtid.

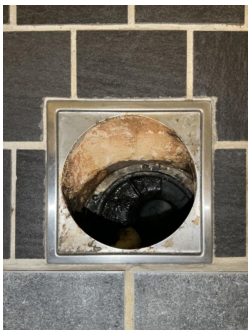

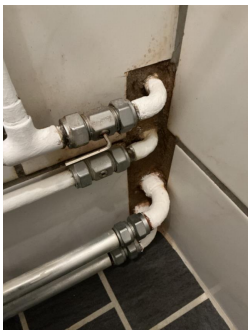

Tilstandsrapport

LEILIGHET > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Vegghengt servant med 1-greps armatur. Speil på veggen over servanten.
Dusjhjørne avgrenset av flislagt vegg og dusjforheng. Dusjarmatur med hånddusj. Gulvstående toalett og radiator.

LEILIGHET > BAD

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Tilluft via spalter rundt skyvedør. Avtrekksventil i vegg (delvis bak synlig avløpsrør).

Vurdering av avvik:

- Det er kun oppdriftsventilasjon (naturlig ventilasjon)

Konsekvens/tiltak

- Effekten av naturlig ventilasjon varierer med blant annet årstid, temperatur og trykkforskjeller.
  Løsningen innebærer økt sannsynlighet for redusert luftkvalitet/høy luftfuktighet.

LEILIGHET > BAD

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det ble ikke utført kontroll i tilliggende konstruksjoner under befaring. Hensikten med disse kontrollene er å undersøke om våtrommet har en fuktskade.
Hullet for kontroll skal tas i et område der det erfaringsmessig forekommer skader, slik som i våtsonen eller ved bunnsvill i vegg.
Hullet tas gjerne i tilknytning til dusj- eller badekar, der direkte fuktbelastning på gulv og vegger er størst.
Bransjestandarden anbefaler at kontrollen utføres i veggen direkte bak dusjarmatur.
I dette tilfellet lot ikke undersøkelsen seg gjennomføre, fordi badet har omsluttende vegger av mur/betong.
Tilstanden inne i tilliggende konstruksjon er derfor ikke kjent. Det kan finnes skjulte avvik (f. eks fukt og skader).
Det ble isteden utført et overflatesøk med egnet fuktmåleverktøy (Protimeter MMS 3). Det ble ikke registrert tydelige avvik.
Fordi hulltaking og måling inne i vegglivet ikke lar seg gjøre, settes det tilstandsgrad ikke undersøkt (TG IU).









Tilstandsrapport

KJØKKEN

LEILIGHET > KJØKKEN

TG 1 Kjøkkeninnredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter.
Benkeplate av treverk.
Oppvaskkum av stål med 1-greps armatur.
Fliser på vegg over platetopp. Belysning og stikkontakter under overskap.
Stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel.
Automatisk lekkasevarsler i benkeskap under oppvaskkum.

Til informasjon:
Eksakt alder på kjøkkeninnredningen er ikke kjent.
Det ble kun registrert enkelte hakk/merker (normal bruksslitasje) på fronter og skrog.
Bes merke at det ikke er montert komfyrvakt over platetoppen. Dette har vært et krav siden 2010 (TEK10).
Det bør monteres komfyrvakt som et tiltak for å redusere risikoen for brann.





LEILIGHET > KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Beskrivelse

Vegghengt ventilator med kullfilter over platetoppen.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke forsert/mekanisk avtrekk fra kokesonen.

Konsekvens/tiltak
• Et kullfilter kan fjerne matos (fett) og lukt, men ikke vanndamp.
Dette kan føre til tidvis økt luftfuktighet i rommet og dermed redusert kvalitet på inneluften.
TG2 settes i henhold til kriterierer i bransjestandard for å belyse at ventilasjonsløsningen ikke er optimal.
Bes merke at det i Folkvang ikke er tillatt å montere mekanisk avtrekk og det er en naturlig avtrekksventil i rommet.





Tilstandsrapport

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Innvendige vannledninger

Beskrivelse

Synlige vannledninger av kobber og forkrommede rør.
Stoppekran på vannledning på bad samt stengeventil på koblingspunkter i dusjsonen.
Hovedstoppekraner ble lokalisert i fellesarealer i kjeller.


Vurdering av avvik:

- Vannledningene har en relativt høy alder. Iht. bransjestandard har kobberrør en usikker fremtidig funksjon fra 33 år.
  Det er registrert stedvise tegn til aldersforringelse (rustdannelse/irring).

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å følge med på tilstanden.
  Det kan bli behov for utskifting av rørsystemet for å sikre videre funksjon og redusere risiko for skader.




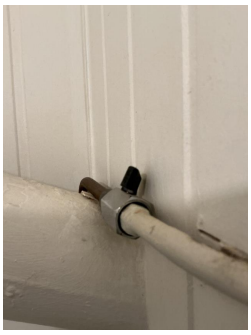

TG 1 Innvendige avløpsrør

Beskrivelse

Innvendige avløpsrør av plast. Ingen åpenbare avvik ble registrert ved tapping av armaturer.

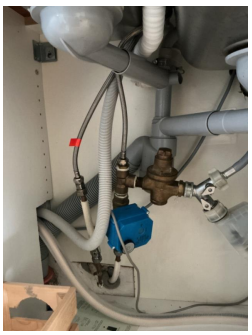

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Leiligheten har naturlig ventilasjon (oppdrift).
Tilluft via spalter i vinduskarmer og ventil i yttervegg på soverommet.
Ventil i veggen som skiller kjøkken og soverom (for luftgjennomstrømning).
Avtrekksventil på bad og kjøkken.

Løsningen er vurdert som normal gitt byggeår.

Tilstandsrapport

TG 1 Vannbåren varme (radiatorer)

Beskrivelse

Leiligheten er tilknyttet felles varmtvann.
Vannbåren varme til radiatorer på bad, soverom og stue/kjøkken.
Eksakt alder på anlegget er ikke kjent.
Radiatorene fremstår som relativt nye.

Ingen åpenbare avvik ble registrert.









TG 1 Andre VVS-installasjoner (vaskemaskin)


Beskrivelse

Opplegg for vaskemaskin i skyvedørsgarderoben i entré.
Vann- og avløp går til kjøkkenet.
Det er lekkasjevarsler i benkeskapet under oppvaskkum på kjøkkenet tilknyttet fuktføler på gulvet bak vaskemaskinen.

Bes merke:
Det er ikke mekanisk avtrekk eller dedikert ventilasjonsløsning for installasjonen.
Uten tilstrekkelig ventilasjon må bruker forvente økt luftfuktighet i rommet ved bruk av maskinen.

Det bør undersøkes om det er mulig å etablere mekanisk ventilasjon i tilknytning til vaskemaskinen.



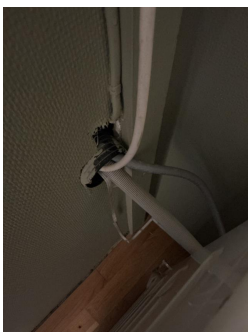

Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Sikringsskap med automatsikringer er plassert i entré. Strømmåler er plassert i felles tavleskap i kjelleren ved trappeløpet.


Vurdering av avvik:

• Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for alle arbeider utført etter 1999 på det elektriske anlegget.

Konsekvens/tiltak

• Manglende dokumentasjon innebærer en økt risiko for at det kan være utført arbeider på anlegget av ufaglærte.
Det er derfor behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget.



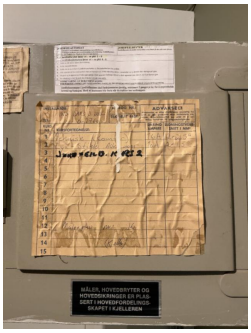

Branntekniske forhold

Beskrivelse

Entrédøren har B30-klassifisering og vinduene har rømningspost. 6 kg pulverapparat samt røykvarsler i entré og på soverommet.









Tilstandsrapport

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:
• Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for alle arbeider utført etter 1999 på det elektriske anlegget.

Konsekvens/tiltak
• Manglende dokumentasjon innebærer en økt risiko for at det kan være utført arbeider på anlegget av ufaglærte.
Det er derfor behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

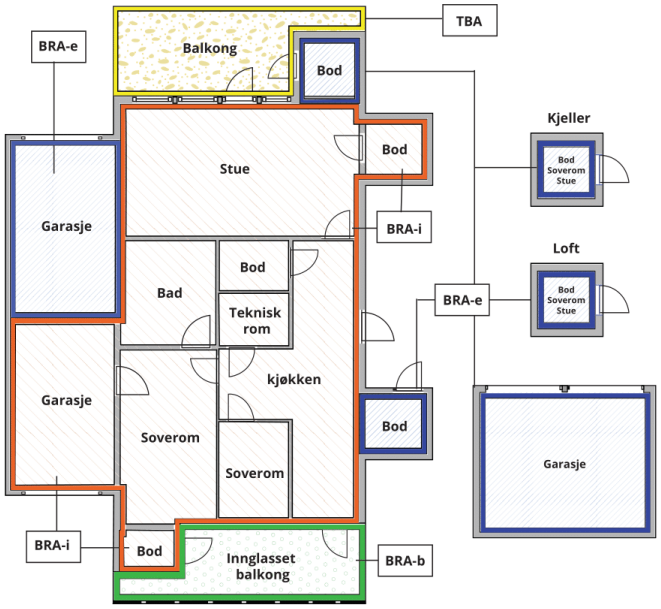



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Aksjeleilighet (i blokk)

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Leilighet	40			40	
Kjeller		3		3	
SUM	**40**	**3**			
SUM BRA	**43**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Leilighet	Entré, bad, soverom, kjøkken, stue		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Leiligheten disponerer en bod i kjelleren. Døren er merket med "237".
Kjellerboden ble oppmålt til 3 m2 (BRA-e). Innvendig takhøyde ble målt til ca. 2,35 meter .

Takhøyder ble på tilfeldige plasser i rommene målt til:
Entré: 2,69 meter
Bad: 2,70 meter
Soverom: 2,67 meter
Stue/kjøkken: 2,67 meter

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Byggetegninger var ikke fremlagt på befaringstidspunktet.
Se derfor til salgsoppgaven for informasjon vedrørende lovlighet.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei
Kommentar: Viser til selgers egenerklæringsskjema for informasjon.

Åpenbare ulovligheter

Er det avdekket at boligen har åpenbare ulovligheter? ☐ Ja ☑ Nei
Kommentar: Ingen åpenbare ulovligheter ble avdekket under befaring.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
01.9.2026	Ole Storvand	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	224	68		0	6583.2 m²	Kartverket	Eiet

Adresse
Brettevilles gate 13

Hjemmelshaver
Folkvang Boligselskap AS

Aksjeobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
H0302/Folkvang Boligselskap AS	933773183	H0302	Enqvist Boligforvaltning AS	Erik Bucher Johannessen

Innskudd, pålydende mm

Aksjenummer
41-50 (237)

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger i bydel Sagene i Oslo kommune.

Adkomstvei

Adkomst til eiendommen via offentlig vei. Adkomst til leiligheten via indre gårdsrom til felles trappeløp.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Henviser til salgsprospekt for informasjon vedrørende reguleringsplan for området/eiendommen.

Om tomten

Folkvang Boligselskap AS har felleseiet tomt på 6 583,2 m² (jf. Kartverket).

Tinglyste/andre forhold

Tinglyste forhold er ikke gjennomgått.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	21.08.2026	Skjematur fra Gjensidige	Gjennomgått	8	Nei
Meglerbrev	18.08.2026	Eie Ullevål & Sagene	Gjennomgått	6	Nei
Expeditions-Dokument	20.10.1931	"Ferdigattest"	Gjennomgått	1	Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	10.09.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Forutsetninger

Struktur og referansenivå

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). For valg av tilstandsgrad blir NS3600:2025 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

Forskriften fastsetter minimumsinnholdet i rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og rammene for hvordan undersøkelsene skal utføres. Formålet er å gi en bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker. Rapporten er ikke utarbeidet for andre formål eller for bruk av andre tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Rapporten bygger på opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen. Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt, mangelfulle eller uriktige, kan dette påvirke rapportens innhold uten at det er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er derfor både bygningsdeler i boligen, byggverk på eiendommen og andre forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke juridiske vurderinger, spørsmål om boligen er lovlig oppført, lovlig innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

Utgangspunktet for undersøkelse - referansenivå

Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppført eller, dersom det foreligger, da byggesøknad ble godkjent. Enkelte forhold vurderes likevel opp mot krav som gjelder på befaringstidspunktet, og dette kan være forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rømningsvei.

Undersøkelsesnivå og befaring

Rapporten er basert på visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersøkelsen omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner åpnes ikke opp, og det utføres ikke målinger utover det som følger av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak konstruksjonen åpnes ikke for kontroll. Funksjonsprøving inngår normalt ikke i undersøkelsen, med mindre dette følger av forskriftens krav. Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, møblert, låst, snødekket eller på annen måte utilgjengelige, blir ikke undersøkt.

Undersøkelser utføres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og praktisk mulig å komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig å inspisere, normalt fra loft, bakke eller stige. Det foretas ikke fullstendig undersøkelse eller målinger, men undersøkelser basert på stikkprøver av de bygningsdeler som undersøkes. Slike kontroller er begrensede og innebærer ikke at tilsvarende forhold er undersøkt overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra og/eller nærmere vurderinger fra spesialister/kvalifiserte fagpersoner eller offentlige myndigheter om bygningsdeler og andre forhold, også der forholdet er omtalt i rapporten. Dette faller utenfor tilstandsrapportens rammer/Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og oppdragsgiver/kjøper/andre med interesse av eiendommen må innhente dette.

Tilstandsgrader er forklart under *Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten* lenger foran i rapporten. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten selv vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Oppgitte utbedringskostnader er sjablongmessige anslag, basert på registrerte avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslagene er gitt på generelt grunnlag og bygger på erfaringstall i intervaller. Kostnadsanslagene kan ikke forveksles med konkrete vurderinger eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Det kan forekomme kostnader knyttet til avvik, feil eller utbedringer som ikke er avdekket i rapporten. Utbedringskostnader vil også kunne variere ut fra personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenester.

Tilleggsundersøkelser

Tilstandsanalysen omfatter de undersøkelsene som følger av minimumskravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Dersom det er utført undersøkelser utover dette, vil det fremgå av rapporten.

Areal

Areal måles etter reglene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og de retningslinjer som gjelder for bolig i bransjestandarden *NS 3940 Areal og volumberegninger av bygg*. Oppgitt areal gjelder på tidspunktet for oppmålingen, og avrundes til hele kvadratmeter.

Arealmålingen er en måleteknisk registrering av areal som oppfyller kravene til måleverdighet, og er ikke en vurdering av om arealet er lovlig oppført, lovlig innredet eller godkjent til den aktuelle bruken. Et areal kan derfor være måleverdig og tatt med i rapporten, selv om det mangler nødvendig offentlig godkjenning, ikke oppfyller krav til lovlig bruk eller rommet ikke oppfyller tekniske regler (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift). Arealet må ha gangbart gulv, og både minst 0,6 meter bredde og fri høyde på minst 1,9 meter, for å være måleverdig.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

Dersom rom utenfor boenheten er tatt med i arealberegningen som eksternt bruksareal, bygger dette på tilgjengelige opplysninger ved befaringen, med mindre annet er særskilt dokumentert. Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at bransjestandarden NS 3940 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder bransjestandardens definisjon *"Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.»*